

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Città Metropolitana di Napoli



PEBA

PIANO
ELIMINAZIONE
BARRIERE
ARCHITETTONICHE



Una città accessibile è una città per tutti.

Il Sindaco

L'Assessore



Comune di
Sant'Antonio Abate

ALLEGATO (B)

**SCHEDE DI VALUTAZIONE ASSI VIARI
(BARRIERE - INTERVENTI)**

SCHEMA DI VALUTAZIONE

ASSE VIARIO: VIA ROMA



Codice identificativo PEBA	Via Roma
Denominazione	Asse Viario: Via Roma
Tipologia	Percorso
Indirizzo / Localizzazione	Tratto via Roma, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 02 - Valutazione assi viari principali

FOTO CRITICITA'



Descrizione criticità: larghezza marciapiedi insufficiente.



Descrizione criticità: raccordo attraversamento pedonale- carreggiata.



Descrizione criticità: gradini e salti di quota.

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
Via Roma	Gradini	Salti di quota tra percorsi pedonali	2.8	2028
Via Roma	Larghezza marciapiedi	Spazio di percorrenza marciapiedi	2.8	2028
Via Roma	Percettiva	Assenza percorsi tattili	2.8	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
Via Roma	Creazione di scivoli di raccordo		Medio	2027
Via Roma	Adeguamento funzionale marciapiedi		Medio	2027
Via Roma	Creazione percorsi per ipovedenti e non vedenti		Medio	2027

Misure rilevate

Marciapiedi di misure variabili: minimo 60 cm, massimo > 200 cm.

Salti di quota tra marciapiedi e carreggiata: minimo 10 cm; massimo 25 cm.

Valutazione complessiva (calcolata su una scala 1 min – 5 max)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
3	5	1	2	2.8


SCHEMA DI VALUTAZIONE

ASSE VIARIO: VIA BUONCOSIGLIO



Codice identificativo PEBA	Via Bunconsiglio
Denominazione	Asse Viario: Via Bunconsiglio
Tipologia	Percorso
Indirizzo / Localizzazione	Tratto Bunconsiglio, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 02 - Valutazione assi viari principali

FOTO CRITICITA

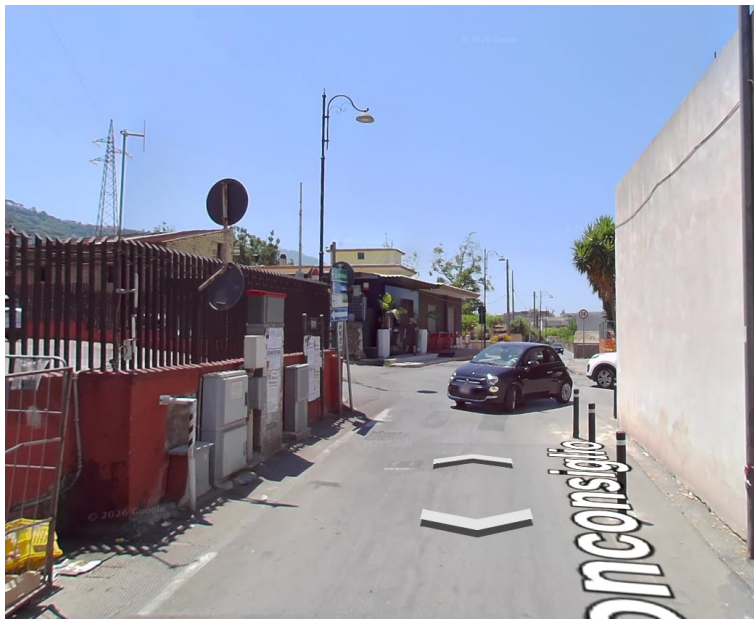

Descrizione criticità: assenza di marciapiedi.



Descrizione criticità: assenza di marciapiedi.



Descrizione criticità: assenza di marciapiedi.

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
Via Buonconsiglio	Gradini	Salti di quota tra percorsi pedonali	3	2028
Via Buonconsiglio	Assenza di marciapiedi	Realizzazione di marciapiedi	3	2028
Via Buonconsiglio	Percettiva	Assenza percorsi tattili	3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
Via Buonconsiglio	Creazione di scivoli di raccordo		Medio	2027
Via Buonconsiglio	Realizzazione di marciapiedi		Medio	2027
Via Buonconsiglio	Creazione percorsi per ipovedenti e non vedenti		Medio	2027

Misure rilevate

Marciapiedi di misure variabili: minimo 60 cm, massimo > 200 cm.

Salti di quota tra marciapiedi e carreggiata: minimo 10 cm; massimo 25 cm.

Assenza totale di marciapiedi.

Valutazione complessiva (calcolata su una scala 1 min – 5 max)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
-----------	---------------------	-----------------	-----------	----------------------

SCHEMA DI VALUTAZIONE

ASSE VIARIO: VIA SCAFATI

Codice identificativo PEBA	Via Scafati
Denominazione	Asse Viario: Via Scafati
Tipologia	Percorso
Indirizzo / Localizzazione	Tratto via Scafati, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 02 - Valutazione assi viari principali





Descrizione criticità: marciapiedi di ampiezza inadeguata



Descrizione criticità: marciapiedi con salti di quota non collegati da rampa

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
Via Scafati	Gradini	Salti di quota tra percorsi pedonali	3	2028
Via Scafati	Dimensione inadeguata marciapiedi	Realizzazione di marciapiedi	3	2028

Via Scafati	Percettiva	Assenza percorsi tattili	3	2028
-------------	------------	--------------------------	---	------

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
Via Scafati	Creazione di scivoli di raccordo		Medio	2027
Via Scafati	Realizzazione di marciapiedi		Medio	2027
Via Scafati	Creazione percorsi per ipovedenti e non vedenti		Medio	2027

Misure rilevate

Marciapiedi di misure variabili: minimo 60 cm, massimo > 200 cm.

Salti di quota tra marciapiedi e carreggiata: minimo 10 cm; massimo 50 cm.

Valutazione complessiva (calcolata su una scala 1 min – 5 max)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
5	5	3	2	3

SCHEMA DI VALUTAZIONE

ASSE VIARIO: VIA STABIA

Codice identificativo PEBA	Via Sstabia
Denominazione	Asse Viario: Via Stabia
Tipologia	Percorso
Indirizzo / Localizzazione	Tratto via Stabia, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 02 - Valutazione assi viari principali



Descrizione criticità: marciapiedi di ampiezza inadeguata



Descrizione criticità: assenza di marciapiedi



Descrizione criticità: marciapiedi di ampiezza inadeguata e con ostacoli

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
Via Stabia	Gradini	Salti di quota tra percorsi pedonali	3	2028
Via Stabia	Dimensione inadeguata marciapiedi	Realizzazione di marciapiedi	2	2028
Via Stabia	Percettiva	Assenza percorsi tattili	3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
Via Stabia	Creazione di scivoli di raccordo		Medio	2027
Via Stabia	Realizzazione di marciapiedi		Medio	2027
Via Stabia	Creazione percorsi per ipovedenti e non vedenti		Medio	2027

Misure rilevate

Marciapiedi di misure variabili: minimo 60 cm, massimo > 200 cm.

Salti di quota tra marciapiedi e carreggiata: minimo 10 cm; massimo 20 cm.

Dislivelli significativi sull'asse stradale.

Valutazione complessiva (calcolata su una scala 1 min – 5 max)

Sicurezza	Servizio essenziale	Continuità rete	Quick win	Priorità (calcolata)
4	5	3	2	3

SCHEMA DI VALUTAZIONE

ASSE VIARIO: VIA DE LUCA

Codice identificativo PEBA	Via De Luca
Denominazione	Asse Viario: Via De Luca
Tipologia	Percorso
Indirizzo / Localizzazione	Tratto via De Luca, 80057 Sant'Antonio Abate NA
Priorità intervento PEBA	Media
Riferimento tavola grafica	Tavola 02 - Valutazione assi viari principali



Descrizione criticità: assenza di marciapiedi



Descrizione criticità: assenza di marciapiedi

Barriere architettoniche rilevate

Codice	Tipo barriera	Descrizione	Priorità	Annualità
Via De Luca	Gradini	Salti di quota tra percorsi pedonali	3	2028
Via De Luca	Assenza di marciapiedi	Realizzazione di marciapiedi	2	2028
Via De Luca	Percettiva	Assenza percorsi tattili	3	2028

Interventi di adeguamento previsti

Codice	Soluzione tipo		Priorità	Annualità
Via De Luca	Creazione di scivoli di raccordo su dislivelli		Medio	2027
Via De Luca	Realizzazione di marciapiedi		Medio	2027
Via De Luca	Creazione percorsi per ipovedenti e non vedenti		Medio	2027